

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Status Anomalia	Status Plano de Ação	Cor do Farol	Status Plano de Ação	Cor do Farol
Pendente	Todos os planos de ação da anomalia com status: Aberto / Programado / Reprogramado	▲ Verde	Aberto / Programado / Reprogramado / Cancelado / Concluído	● Verde
Pendente	Ao menos um plano de ação com status: Atrasado	▲ Laranja	Aberto / Programado / Reprogramado e próximo de vencer (Diferença entre data atual e Prazo limite da Geotecnia igual ou menor a 5 dias)	● Laranja
Pendente	Ao menos um plano de ação com status: Cancelado	▲ Laranja	Atrasado	● Vermelho
Pendente	Ao menos um plano de ação com status: Concluído	▲ Laranja		
Em Análise escritório de risco	--	▲ Laranja		
Concluída	Todos os casos	▲ Verde		
Cancelada	Todos os casos	▲ Verde		

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Cupinzeiro/formigueiro	15369 - Vegetação arbustiva no maciço da Barragem I. ▲		9273 - Migração GEOTEC III - Default ●	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	16/10/2016	31/08/2016	CONCLUIDO	Reprogramação de PA realizada devido a troca de supervisor de infraestrutura de usina.	
Falha nas vias de acesso	15452 - Falta de acesso para veículos e equipamentos pesados na região da torre extravasora. ▲		9272 - Migração GEOTEC III - Default ●	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	20/08/2015	18/08/2015	CONCLUIDO	O plano de ação foi concluído conforme orientação da equipe de Geotecnia	
Migração GEOTEC III	15453 - Vegetação alta no maciço da Barragem I. ▲								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I EMERGENCIAL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Deformação	15765 - Verificado deformação pontual no talude de jusante nível 890. ▲		● 9480 - Migração GEOTEC III - Default	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	28/10/2015	22/10/2015	CONCLUIDO	A equipe de Geotecnia orientará sobre os trabalhos a serem executados.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

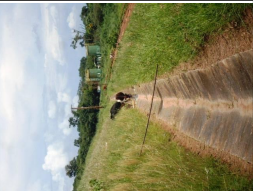
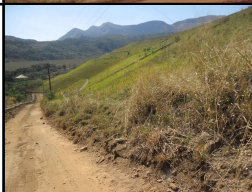
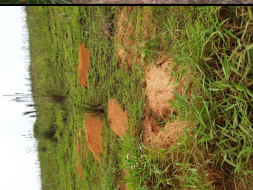
Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Canaletas quebradas	15766 - Descida d'água (escada hidráulica) apresenta superfície danificada por desgaste. 		9481 - Migração GEOTEC III - Default 	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	14/01/2016	04/01/2016	CONCLUIDO	A equipe de Geotecnia deverá ser procurada para orientar os trabalhos quando da sua execução. O plano de ação encontra-se em andamento.	
Canaletas quebradas	15767 - Canaletas de drenagem superficial danificadas pela ação de gado no local. 		9483 - Migração GEOTEC III - Default 	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	14/12/2015	25/02/2016	CONCLUIDO	A equipe de Geotecnia deverá ser chamada quando da execução dos trabalhos para orientação.	
Ravinas	15769 - Verificado ravina no talude de montante próximo a descida d'água D8. 		9487 - Migração GEOTEC III - Default 	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	29/11/2015	02/12/2015	CONCLUIDO	A equipe da Geotecnia se encontra a disposição para ajudar a identificar a área e orientar os trabalhos caso necessário.	
Canal extravasor estrangulado	15825 - Verificado mangote na entrada do extravasor da Barragem I. 		9491 - Migração GEOTEC III - Default 	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, RONNIE VON OLAIK COSTA, LUCIANO LAS C GONCALVES	14/12/2015	08/12/2015	CONCLUIDO	Esta ação é necessária para dar andamento ao fechamento da tulipa do 9º alteamento.	
Erosão	16275 - Tubo de drenagem quebrado devido ao pisoteamento de gado causando erosão no talude montante. 		9647 - Migração GEOTEC III - Default 	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	29/11/2015	26/11/2015	CONCLUIDO	Esta correção no talude de montante deverá ser acompanhada e orientada pela equipe de geotecnia.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

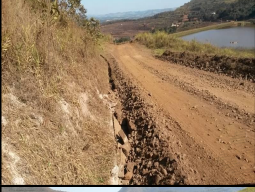
Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Tráfego de animais	16817 - Presença de gado na região do maciço da Barragem I. 		 10341 - Migração GEOTEC III - Default	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	29/06/2016	24/08/2016	CONCLUIDO	O gado foi retirado da barragem e realizado correção na cerca.	
Erosão	16842 - Drenagem superficial irregular iniciando erosão na estrada de acesso próximo ao pé da Barragem I. 		 10340 - Migração GEOTEC III - Default	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	05/06/2016	14/06/2016	CONCLUIDO	É necessário a recomposição da área para evitar o deslocamento do rejeito que passa no local.	
Cupinzeiro/formigueiro	16846 - Presença de formigueiros em vários pontos do maciço da Barragem I. 		 10345 - Migração GEOTEC III - Default	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	31/07/2016	24/08/2016	CONCLUIDO	A anomalia foi cancelada devido a reprogramação da anomalia 115076 com a ação de roçada, capina e retirada de cupinzeiros e formigueiros da barragem.	
Obstrução	16874 - As canaletas de drenagem superficial estão parcialmente obstruídas por vegetação. 		 9355 - Migração GEOTEC III - Default	JOMAR BENTO DA COSTA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	29/09/2015	17/02/2016	CONCLUIDO	O plano de ação foi concluído conforme orientação da equipe de Geotecnia	
Erosão	17151 - Verificado erosão superficial na face do talude nível 915 (próximo ao INA 01). 		 10548 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA, LUCIANO LAS C GONCALVES	14/09/2016	20/09/2016	CONCLUIDO	A equipe da Geotecnia se encontra a disposição para orientação caso necessário. Reprogramação de PA realizada devido a alteração de supervisor de infraestrutura de usina	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I Paraopeba PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	17154 - Verificado uma erosão na praça 898 no entorno da ST03 (Sondagem a trado). 								
Canaletas quebradas	17495 - Canaleta de drenagem danificada, ombreira direita cota 875. 		 10856 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	06/06/2016	07/06/2016	CONCLUIDO	Havendo qualquer dúvida, a equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientações necessárias.	
Obstrução	17834 - Canaleta de drenagem obstruída com material (cota 915) ombreira direita. 		 11111 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/09/2016	09/10/2016	CONCLUIDO	Esta canaleta foi danificada devido a abertura de acesso. A equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientação caso necessário. PA reprogramado conforme reunião do dia 29/07/2016	
Cupinzeiro/formigueiro	17888 - Retirada de cupim, deixando buracos na face do talude. 		 11133 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/09/2016	20/09/2016	CONCLUIDO	O material para o reaterro da área pode ser retirado da O.E onde foi licenciado a área de empréstimo para as obras da barragem.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	17890 - Início de aterramento na saída do dreno de fundo. 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Saída do dreno de fundo obstruído	17896 - Início de aterramento na saída do dreno de fundo. ▲		● 11140 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	21/07/2016	16/10/2016	CONCLUÍDO	A equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientação dos trabalhos.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	17925 - Devido formação de lastro adequando praia rejeito muito próximo da tulipa. 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

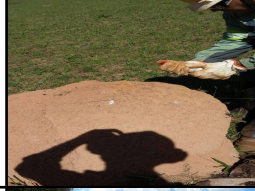
Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Falha nas vias de acesso	18161 - Sem acesso ao medidor de vazão devido a alta vegetação.		11368 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/09/2016	25/09/2016	CONCLUIDO	.	
Drenagem superficial inadequada	18286 - Drenagem irregular acesso ao dreno de fundo.		11472 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	20/10/2016	16/10/2016	CONCLUIDO	O Plano de ação foi concluído conforme orientação da equipe de Geotecnia.	
Vegetação alta	18657 - Presença de vegetação, seguido por material próximo a entrada do extravasor.		11712 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	14/12/2016	11/12/2016	CONCLUIDO	.	
Obstrução	18725 - CFJB1PZ097 PZC43 El.864,0m (pé da barragem) Obstruído.		11713 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/12/2016	27/12/2016	CONCLUIDO	.	
Migração GEOTEC III	18983 - Canaleta de drenagem cota 880,0 próximo (PZM 15) Assoreada.		11932 - Migração GEOTEC III - Default	WARLEN GERALDO DA SILVA	02/01/2017	27/12/2016	CONCLUIDO	Canaleta nestas chuvas performou com água até o limite da capacidade. É muito necessário realizar esta limpeza.	

Relatório de Anomalias

pág. 10 de 52

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	19191 - Erosões superficiais talude natural acesso as tulipas. 		12150 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	30/03/2017	14/02/2017	CONCLUIDO	.	
Migração GEOTEC III	19273 - Presença de vegetação arbustiva no talude montante do 10º alteamento, e ao longo da praia barragem I CJF. 		12075 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	30/10/2017	01/10/2017	CONCLUIDO	É importante retirar o material para ser possível fazer topobatimetrias no futuro.	
Migração GEOTEC III	19383 - Presença de cupins e formigueiros. 		12318 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	30/03/2017	29/03/2017	CONCLUIDO	O plano de ação foi concluído conforme orientação da equipe de Geotcniã	
Migração GEOTEC III	19468 - Drenagem mal direcionada causando erosão no acesso. 		12247 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	27/02/2017	19/02/2017	CONCLUIDO	O plano de ação foi concluído conforme orientação da equipe de Geotecnia.	
Migração GEOTEC III	19796 - Algumas canaletas com concreto danificado e/ou com juntas sem tratamento. 		12609 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	09/05/2017	08/05/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

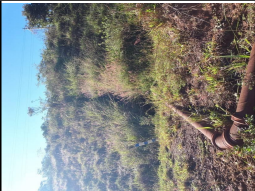
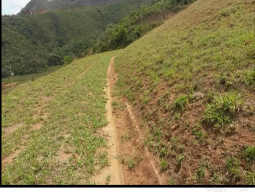
Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	19874 - Falta de Revestimento no Piso criando erosão no acesso a Barragem I. (Acesso parte natural). 		12688 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	16/04/2017	03/04/2017	CONCLUIDO	A equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientações caso necessário.	
Migração GEOTEC III	20072 - Presença de vegetação arbustiva nos taludes Barragem I. 		12762 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	09/05/2017	08/05/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	
Migração GEOTEC III	20073 - Presença de vegetação ao longo do dreno de fundo da Barragem I. 		12763 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/04/2017	04/04/2017	CONCLUIDO	Realizada Limpeza da saída do dreno de Fundo.	
Migração GEOTEC III	20074 - Canaletas abaixo da praça de equilíbrio onde encontra as saídas dos DHP mais constantes assoreada. 		12764 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	09/04/2017	06/04/2017	CONCLUIDO	.	
Migração GEOTEC III	20122 - Vegetação nos marcos das ombreiras D e E Permite visualizar a marca de distância de praia de 150m. 		13471 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	05/06/2017	04/06/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	20551 - Presença de vegetação atentando para o canal de descida d' água para a barragem VI. 		13470 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	05/06/2017	04/06/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	
Migração GEOTEC III	20722 - Garantir o funcionamento da bomba do reservatório atendimento ao PPPC. 		13321 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/09/2017	25/09/2017	CONCLUIDO	Bomba testada em funcionamento.	
Migração GEOTEC III	20723 - Canaletas de drenagem superficial assoreadas atendimento ao PPPC. 		13322 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	29/08/2017	27/08/2017	CONCLUIDO	PPPC 2017/2018.	 BARRAGEM I Atividade Programada: Limpeza das canaletas da barragem que estavam assoreadas e com vegetação na área interna e bordas.

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

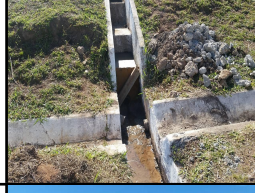
Córrego do Feijão									
I									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	21133 - Dispositivos de drenagem criando erosão no acesso ombreira esquerda. 								

Relatório de Anomalias

pág. 14 de 52

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	21134 - Falha na proteção dos taludes 9ºalteamento ombreira esquerda. 		13646 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	27/07/2017	29/06/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	
Migração GEOTEC III	21135 - Presença de vegetação arbustiva no talude 9ºalteamento ombreira. 		13647 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	27/07/2017	29/06/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	
Migração GEOTEC III	21136 - Descida d'água praça de equilíbrio, erosão sob a caneleta. 		13648 - Migração GEOTEC III - Default	IGOR BATALHA MAGALHAES, CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	29/09/2017	25/09/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	
Migração GEOTEC III	21137 - Formigueiro/Cupinzeiros localizado 9ºalteamento. 		13649 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, WARLEN GERALDO DA SILVA	27/07/2017	29/06/2017	CONCLUIDO	Serviço executado conforme solicitado.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	21621 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ056 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 862,38 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 861,87)Nível de Alerta: 865,96 Nível de Emergência: 868,1		● 14065 - Migração GEOTEC III - Default	CRISTINA HELOIZA DA SILVA MALHEIROS	05/09/2017	05/09/2017	CONCLUIDO	Uma vez que o instrumento se encontra com leitura normal e em declínio foi solicitado ao projetista a correção dos níveis na Carta de Risco.	
Migração GEOTEC III	21622 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ084 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 875,524 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 870,55)Nível de Alerta: 881,35 Nível de Emergência:								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	21806 - Canaleta de drenagem danificada ao longo da estrutura da Barragem. ▲		● 14098 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, RODRIGO ABREU FOSCHETTI	23/11/2017	22/11/2017	CONCLUÍDO	A equipe de Geotecnia encontra a disposição para mostrar os pontos que precisam ser recuperados.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	21945 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ056 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 862,11 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 861,87)Nível de Alerta: 865,96 Nível de Emergência: 868,1								
Migração GEOTEC III	21946 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ084 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 875,484 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 870,55)Nível de Alerta: 881,35 Nível de Emergência:								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	22073 - Face do talude ombreira direita, sem revestimento vegetal Falha na proteção do talude Barragem. 		14348 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, RODRIGO ABREU FOSCHETTI	29/12/2017	29/12/2017	CONCLUIDO	A equipe de Geotecnia se encontra disposição para orientação caso necessário.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PARAOPEBA OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	22315 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ056 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 862,33 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 861,87)Nível de Alerta: 865,96 Nível de Emergência: 868,1								
Migração GEOTEC III	22316 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ084 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 875,444 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 870,55)Nível de Alerta: 881,35 Nível de Emergência:								
Migração GEOTEC III	22523 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ056 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 862,37 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 861,87)Nível de Alerta: 865,96 Nível de Emergência: 868,1								
Migração GEOTEC III	22524 - A leitura do instrumento Cód.CFJB1PZ084 atingiu o Nível de Atenção informado no cadastro do instrumento, favor verificar. (Valor da Medição: 875,524 Forma de Comparação: Maior que Nível de Atenção: 870,55)Nível de Alerta: 881,35 Nível de Emergência:								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Migração GEOTEC III	22527 - Drenagem no 10º Alçamento tubos de descida D'água obstruído. 		● 14577 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, RODRIGO ABREU FOSCHETTI, LUCIO RODRIGUES MENDANHA	05/12/2017	06/12/2017	CONCLUIDO	A equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientação caso necessário.	
Migração GEOTEC III	22540 - Drenagem no 10º Alçamento tubos de descida D'água obstruído. 		● 14675 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	12/01/2018	10/01/2018	CONCLUIDO		
Migração GEOTEC III	22540 - Drenagem no 10º Alçamento tubos de descida D'água obstruído. 		● 14684 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	08/01/2018	10/01/2018	CONCLUIDO	Ação concluída.	
Migração GEOTEC III	22540 - Drenagem no 10º Alçamento tubos de descida D'água obstruído. 		● 14692 - Migração GEOTEC III - Default	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	10/01/2018	10/01/2018	CONCLUIDO		
Drenagem superficial inadequada	22780 - Drenagem deficiente causando erosão no acesso ao pé da barragem. 		● 15003 - Ajustar geometria	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	06/04/2018	28/03/2018	CONCLUIDO		

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Tráfego de animais	22781 								
Drenagem superficial inadequada	22882 								
Tulipa necessitando manutenção	22883 								
Tráfego de animais	22884 								
Drenagem superficial inadequada	23068 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Vegetação alta	23069 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Ausência de proteção vegetal	23070 - FALTA DE REVESTIMENTO EM PARTE DO TALUDE 9º ALTEAMENTO. 		 15085 - Realizar proteção vegetal	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	04/05/2018	13/04/2018	CONCLUÍDO		
Ravinas	23071 - RAVINAMENTO NA FACE DO TAUDE NO SEXTO ALTEAMENTO_ OMBREIRA DIREIRA.. 		 15069 - Recompôr ravina	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	30/04/2018	11/04/2018	CONCLUÍDO		
Canaletas obstruídas/assoreadas	23072 - CANALETA NA OMBREIRA DIREITA PARCIALMENTE OBSTRUÍDA 		 15070 - Desassoreamento	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	15/06/2018	18/06/2018	CONCLUÍDO	Anomalia reprogramada conforme solicitação.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Erosão	23073 								
Drenagem superficial inadequada	23075 								
Vegetação alta	23076 								
Erosão	23080 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Empoçamento	23081 - EMPOÇAMENTO DE ÁGUA NA CRISTA DA BARRAGEM 		 15071 - Ajustar geometria	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	30/04/2018	13/04/2018	CONCLUÍDO		

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

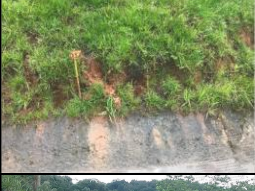
Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Drenagem superficial inadequada	23082 								
Vegetação alta	23083 								
Erosão	23087 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Canaletas obstruídas/assoreadas	23599 - Verificado o empoçamento de água em alguns trechos do sistema de drenagem superficial acima da plataforma de recuo devido à deficiência de inclinação das mesmas.		15092 - Desassoreamento	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	30/08/2018	31/08/2018	CONCLUIDO	Será realizado um levantamento topográfico das canaletas para verificar o caimento de forma que a correção seja mais efetiva. (Recomendação de auditoria)	
Canaletas quebradas	23600 - canaletas que apresentam danos na estrutura de concreto provavelmente por pisoteamento de animais.		15991 - Refazer a canaleta	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	30/11/2018	30/11/2018	CONCLUIDO	Recupera trecho danificados das canaletas da Barragem.	
Vegetação alta	23601 - Região do reservatório/ Praia de rejeito tomada por vegetação.		15093 - Adequar vegetação	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	31/07/2018	01/08/2018	CONCLUIDO		
DHP obstruído	23602 - Identificado umidade na face do talude próximo ao (DHP 01). Barragem I CFJ.		15094 - Desobstruir DHP	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	30/04/2018	26/04/2018	CONCLUIDO		
Empoçamento	23737		15099 - Ajustar geometria	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	04/05/2018	16/04/2018	CONCLUIDO		

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Surgência	24031 - Umidade identificada na face do talude ao lado da canaleta no segundo alteamento (Ombreira Esquerda). 		15103 - Executar drenagem para diminuir saturação da berma	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	30/04/2018	26/04/2018	CONCLUIDO		

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Obstrução	24561 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Tulipa necessitando manutenção	24696 - Presença de vegetação no emboque do extravasor da Barragem I. 		15332 - Limpeza da tulipa 	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, HELBERT FIRMINO PENA, CESAR AUGUSTO PAULINO GRANDCHAMP	15/06/2018	15/06/2018	CONCLUIDO		
Outros	24706 - Garantir o funcionamento da bomba do reservatório para controle do nível de água. 		15333 - Outros 	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, HELBERT FIRMINO PENA, CESAR AUGUSTO PAULINO GRANDCHAMP	29/09/2018	03/10/2018	CONCLUIDO	Garantir o Funcionamento do bombeamento.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Assoreamento	25294 - Descrição: DHP realizado na ombreira esquerda com presença de sedimento. 								
Vegetação alta	25396 - Observações: 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Ausência de proteção vegetal	25397 - Deterioração dos Taludes / Paramentos: Falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva (2)		15842 - Realizar proteção vegetal	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	20/12/2018	20/11/2018	CONCLUIDO		
Surgência	25398 - Percolação: Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3)								
Surgência	25484 - Percolação: Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3)		15874 - Intensificar monitoramento	MARCELO MAGELA COELHO, RENATO VIEIRA CALDEIRA, MARCOS ROBERTO SILVA DE SOUZA, MAURO MARCUS SINICIO ABIB	31/07/2018	09/08/2018	CONCLUIDO	Intensificar inspeção e monitoramento na umidade localizada no primeiro alteamento. As inspeções visuais da área deverão ser diárias e o monitoramento dos instrumentos PZM 07 e PZM 09 quinzenalmente.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

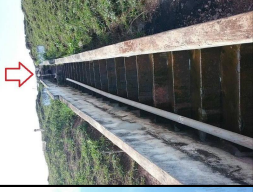
Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Canaletas obstruídas/assoreadas	25485 - Drenagem superficial adequada?: false - Sacaria instalada para desvio da água, para obras de recuperação da descida d'água.								
Surgência	25486 - Observações: null								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Instrumento danificado	25490 - DHP 8 Localizado no pé do primeiro talude na ombreira direita com a saída de água por fora do tudo geomecânico, deixando a região saturada. ▲		● 15841 - Refazer/adequar instrumentação	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	13/07/2018	10/07/2018	CONCLUIDO		
Instrumento assoreado	25491 - Medidor de vazão Dreno de Fundo parcialmete assoreado. ▲		● 15840 - Desassorear	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	15/08/2018	18/07/2018	CONCLUIDO		
Outros	25759 - Tubo de PVC para que o desvio de água não passe dentro da canaleta de drenagem, encontra se desconectada com necessidade de alguma presilha ou outro material semelhante. ▲		● 16156 - Outros	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	29/10/2018	31/10/2018	CONCLUIDO	Será iniciada obra de correção da canaleta mas até que a mesma esteja finalizada deve ser garantida a conexão do tubo de desvio.	
Outros	25798 - Tubulação para auxiliar no fluxo de água na região ombreira direita primeiro berma se encontra desconectada. ▲								
Vegetação alta	25799 - Vegetação arbustiva região próximo a saída do canal extravasor ombreira direita. ▲		● 16159 - Adequar vegetação	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	30/10/2018	16/10/2018	CONCLUIDO		

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Outros	25909 - Presença de insetos / animais: true 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Canal obstruído/assoreado	25910 - Drenagem superficial adequada?: false 		 16117 - Desassoreamento	ALAERCIO LUCIO FERREIRA, HELBERT FIRMINO PENA	29/12/2018	26/12/2018	CONCLUÍDO		
Assoreamento	26069 - Drenagem superficial adequada?: false 		 16439 - Desassoreamento	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	01/02/2019		ATRASADO	Realizar limpeza de canaletas assoreadas.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Outros	26073 - Dreno 05 (DHP 05) na ombreira esquerda, pé do primeiro talude. 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Drenagem interna inadequada	26428 - Presença de colóide na saída do dreno: false ▲		● 16446 - Limpeza geral	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	01/02/2019	08/01/2019	CONCLUÍDO	Realizar limpeza na calha do medidor de vazão.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Outros	26429 - Presença de insetos / animais: true 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Crista irregular	26430 - Condições do piso: Regular 		16447 - Regularização da crista	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	01/02/2019		ATRASADO	Regularizar drenagem da crista da Barragem.	
Drenagem superficial inadequada	26431 - Conservação geral: Regular 		16317 - Ajustar geometria	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	16/11/2018	20/11/2018	CONCLUÍDO	A equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientação dos trabalhos caso necessário.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Surgência	26432 - Percolação: Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados (3) ⚠								
Outros	26513 - Presença de insetos / animais: true ⚠								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Canal obstruído/assoreado	26514 - Dispositivos de drenagem: Regular ⚠		16440 - Desassoreamento	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, HELBERT FIRMINO PENA	01/02/2019		ATRASADO	Desassorear canais periféricos.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Drenagem superficial inadequada	26671 - Taludes: Regular 		16882 - Ajustar geometria 	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	11/01/2019		CANCELADO	Realizar limpeza dos tubos de drenagem e arrumar drenagem da estrada no pé da barragem.	
Drenagem superficial inadequada	26717 - Presença de insetos / animais: false 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I EMERGENCIAL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Bombeamento inadequado	26890 - Bomba da Barragem I inoperante com tubo desacoplado. ▲		16525 - Ajustar Bombeamento ●	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	14/12/2018	17/12/2018	CONCLUÍDO		

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Outros	26891 - Sump do reservatório no limite da capacidade. 		 16526 - Outros	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	14/12/2018	07/01/2019	CONCLUÍDO	Instalar bomba no sump do reservatório.	
Drenagem superficial inadequada	27022 - Conservação geral: Regular 		 16771 - Ajustar geometria	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	21/01/2019		ATRASADO	A equipe de Geotecnia se encontra a disposição para orientação dos trabalhos caso necessário.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Diversos	27023 - Observações: null 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Canaletas obstruídas/assoreadas ⚠	27120 - Canaleta de drenagem com assoreamento, blocos e vegetação.		16768 - Desassoreamento	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	21/01/2019		ATRASADO		
Bombeamento inadequado ⚠	27197 - Bomba do reservatório inoperante.		16840 - Ajustar Bombeamento	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA, LUCIO RODRIGUES MENDANHA, HELBERT FIRMINO PENA	14/01/2019	17/01/2019	CONCLUIDO	Restabelecer bombeamento do reservatório.	

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão									
I Paraopeba									
OBSERVACAO									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Bombeamento inadequado	27247 - Disposição e/ou adução (Observações): Bombeamento com necessidade de ser testadas. 								
Drenagem superficial inadequada	27248 - Dispositivos de drenagem: Regular 								

Relatório de Anomalias

GEYDSON VALERIOTE LOPES ALVES -

Período De 01/01/2015 Até 16/02/2019

Córrego do Feijão I PROGRAMAVEL Paraopeba									
Anomalia			Plano de Ação						
Tipo	Descrição	Foto	Ação Corretiva	Responsável pela	Prazo Limite Geotecnia	Data Conclusão	Status	Observação	Foto
Buracos causados por animais	27288 - Presença de insetos / animais: true								
Diversos	27377 - Presença de animais bovinos na estrutura da barragem.								
Canaletas quebradas	27378 - Canaleta de drenagem ombreira direita danificada.								
Canaletas obstruídas/assoreadas	27387 - Observações: Canaleta parcialmete assoreada por lama proveniente da sondagem.								

Anomalia: 22540 - Plano de Ação: 14684



Anomalia: 24031



Anomalia: 23602



Anomalia: 25910 - Plano de Ação: 16117



Anomalia: 25910 - Plano de Ação: 16117



Anomalia: 26430



Anomalia: 26428



Anomalia: 26514



Anomalia: 26671



Anomalia: 26671



Anomalia: 27023

